




Aircraft Industries

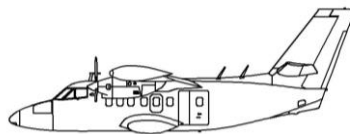

INFORMAČNÍ BULLETIN

IB číslo: L410UVP-E/536b

Týká se: Letounů L 410 UVP-E, E9, E20

Předmět: Výměna zajišťovací podložky kola předového podvozku.

Důvod: Zvýšení bezpečnosti zajištění kola předového podvozku.

Provést nejpozději do: Dle požadavku provozovatele.


Provede: Organizace oprávněná k periodické údržbě letounů L 410.

Náklady hradí: Provozovatel.

Potřebný materiál dodá: Aircraft Industries, a.s., 686 04 Kunovice, Česká republika.

Bulletin nabývá platnosti: Dnem vydání.

Celkem stran: 4


.....
Uvolnil: Ing. Pavel Jurák
Letová způsobilost

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě oprávnění projekční organizace č. EASA.21J.119.

17. 4. 2019

1. INSTRUKCE PRO PLÁNOVÁNÍ

A. TÝKÁ SE

1. Typ letounů

Letounů L 410 UVP-E, E9, E20

2. Verze/v.č.

Dle požadavku provozovatele.

3. Předpoklady pro realizaci

Letouny vybaveny kolovým podvozkem.

4. Nové zařízení

Není potřebné.

B. DŮVOD

Zvýšení bezpečnosti zajištění kola příďového podvozku.

C. POPIS

Povolení kola příďového podvozku.

Výměna původní podložky za novou podložku.

Utažení kola příďového podvozku.

D. SCHVÁLENÍ

Změna je zpracována z dat technického nařízení výrobce podvozků č. P-410-TN 0181.

E. MATERIÁL - DOSTUPNOST

1. Nové zařízení

Není potřebné.

2. Zástavbové díly

Dodá Aircraft Industries, a.s., 686 04 Kunovice, Česká republika.

3. Náklady

Hradí provozovatel.

F. SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY

Nejsou potřeba.

G. HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

Vliv opravy na hmotnost a centráž prázdného letounu je zanedbatelný.

H. POUŽITÁ DOKUMENTACE

1. Provozně technická příručka, č. dok. Do-L410-1232.2, kap.:

024.30.04 024.40.00 032.40.02

I. ZMĚNOVANÁ DOKUMENTACE

LP bez vlivu.

PÚ bez vlivu.

PTP bez vlivu.

AE bez vlivu.

2. INSTRUKCE PRO PROVEDENÍ

A. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- Odpojte zástrčku vnějšího zdroje dle PTP, kap. 024.40.00.B.
- Demontujte z letounu akumulátory dle PTP, kap. 024.30.04.A.
- Zvedněte letoun na zvedáky dle PTP, kap. 007.00.00

B. DEMONTÁŽ

- Demontujte zajišťovací podložku kola předového podvozku, poz. 3 dle PTP, kap. 032.40.02.

C. MONTÁŽ

- Instalujte novou zajišťovací podložku, poz. 3 dle PTP, kap. 032.40.02.
- Překontrolujte správnou polohu zajišťovací podložky dle PTP, kap. 032.40.02, str. 406, obr. 402.

D. ZKOUŠKY

1. Pozemní zkoušky

Neprovádějí se.

2. Letové zkoušky

Neprovádějí se.

E. ZAKONČOVACÍ PRÁCE

- Spustte letoun ze zvedáků dle PTP, kap. 007.00.00.
- Instalujte do letounu akumulátory dle PTP, kap. 024.30.04.A.

3. POTŘEBNÝ MATERIÁL

A. ZÁSTAVBOVÉ DÍLY DODÁVANÉ VÝROBCEM LETOUNU

Poz.	Identifikátor AI	Název	ks/letoun
3	98110366	Podložka	1
-	19790912	Vázací drát \varnothing 1,2 mm	0,25m

4. ZÁPIS DO LETADLOVÉ KNIHY

Výměna zajišťovací podložky kola předového podvozku, dle IB L410UVP-E/536b.

Datum:

Provedl:


(čitelný podpis osvědčujícího pracovníka)

Vypracoval: Lukáš Popelka



.....

Schválil: Ing. Pavel Ulrich



.....